



نظام مدیریت کیفیت

فرم تشریح گزارشات آزمون های کنترل کیفی

کد سند: QC-FR-38

شماره بازنگری: ۰۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱




عنوان گزارش: بررسی عیب انحراف کانولا از محور قائم سرسوزن G21		شماره گزارش: ۰۲۰۶۲۰۰۱		تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰		پیوست: دارد	
محصول / کالای مورد آزمون: سرسوزن شیت رادیال				مشخصات محصول / کالای مورد آزمون: G21- کالای میانی			
استانداردهای مرجع:				شماره دستورالعمل های مربوطه:			
شماره لات نامبر: 41202011194		تاریخ ورود / تولید: 1402.06.09		مقدار / تعداد: 3000			
شماره بازرسی / عدم انطباق مربوطه: QIAN2061034				مشخصات تامین کننده / تولید کننده: طبیب			
نام و امضاء تهیه کننده: سجاد افشار				نام و امضاء تأیید کننده: مهدی شفیعی			

شاخصه کیفی مورد آزمون	وضعیت کیفی مشاهده شده	حد رد / پذیرش	سطح نمونه برداری	نتیجه (گزارش آمار آزمون)	توضیحات
انحراف کانولا به حدی نباشد که به جداره کاور سرسوزن تماس منجر به ورود به بدنه آن داشته باشد.	وجود انحراف کانولا از محور G21 قائم سرسوزن	3-4	II-1%	تعداد ۲ مورد از ۱۲۵ عدد نمونه برداری شده هردو نمونه معیوب مشاهده شده، از هاب با شماره کوپته ۸ می باشد، که این مسئله قبلا نیز در حین تولید مشاهده و گزارش گردیده بود.	تصاویر عیوب مربوطه به پیوست ارائه گردید.

نکته:

* تعداد عیب مشاهده شده در محدوده حد پذیرش قرار دارد ولی با توجه به نوع عیب و ریسک مرتبط با آن، نیازمند بررسی می باشد.

تصویر ۱: وجود انحراف کانولا از محور قائم سرسوزن G21

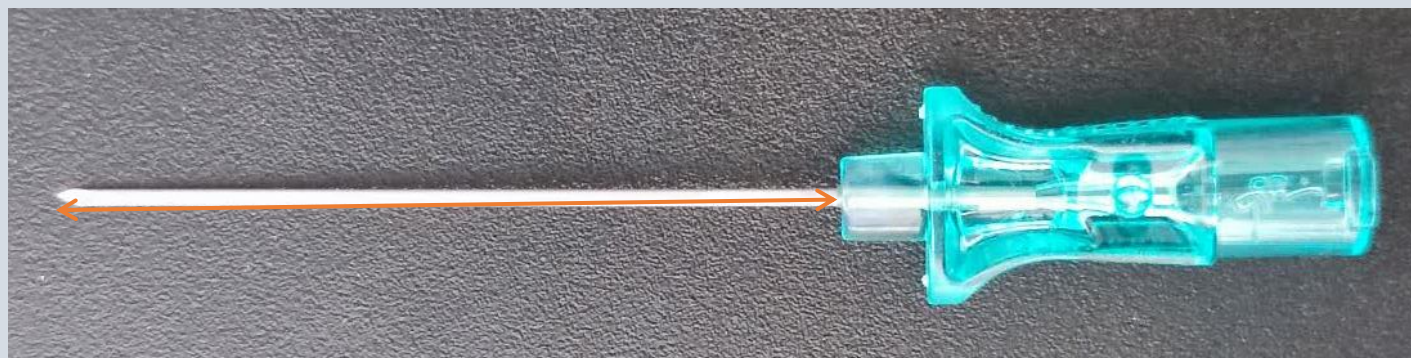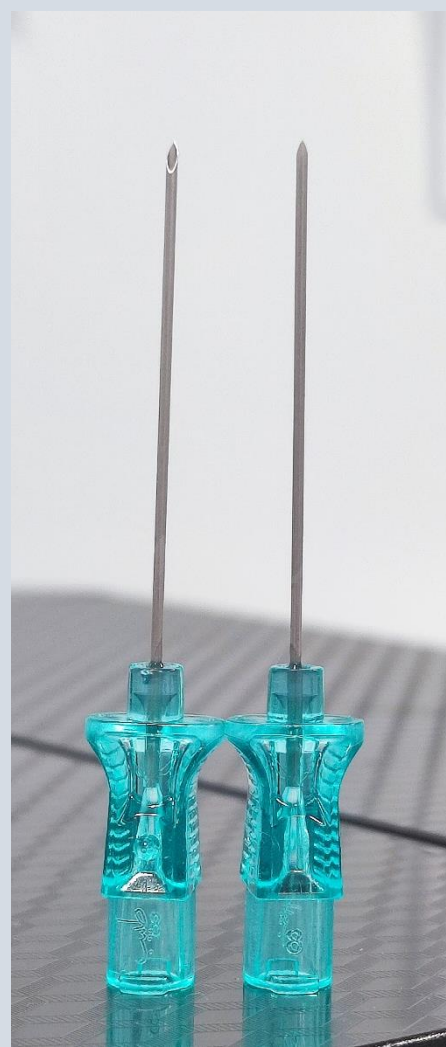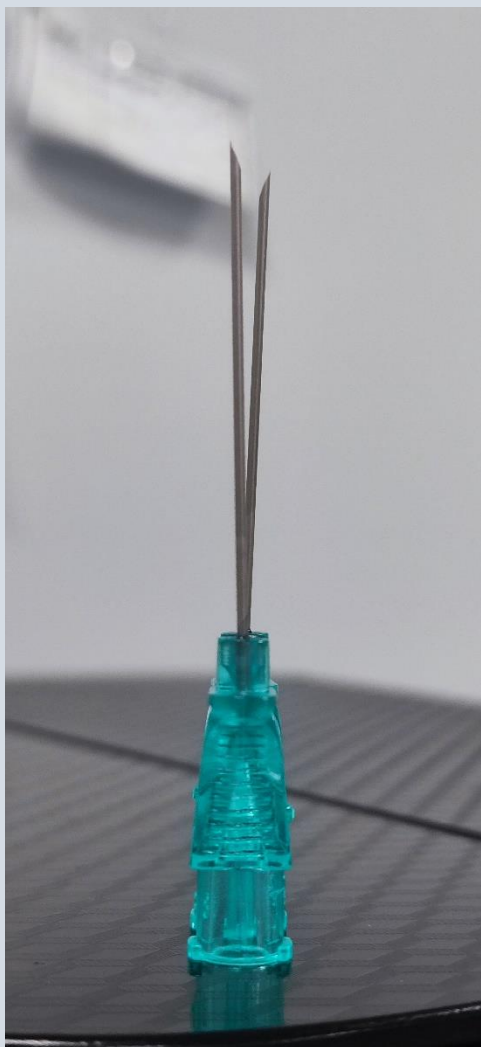

فرم تشریح گزارشات آزمون های کنترل کیفی

تصویر ۲: عدم همراهی انتهای کانولا با مجرای هاب

